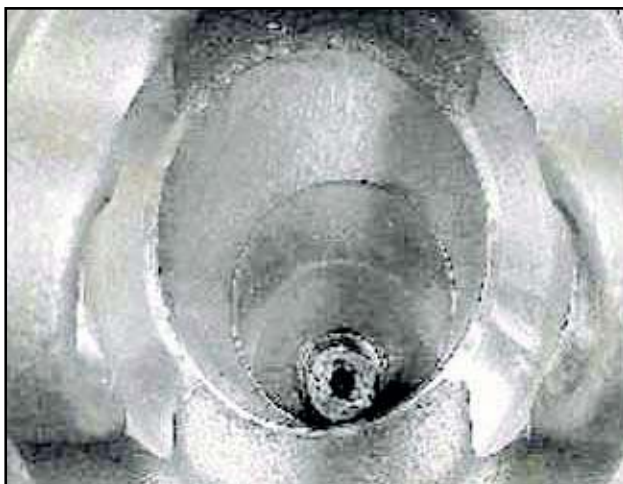
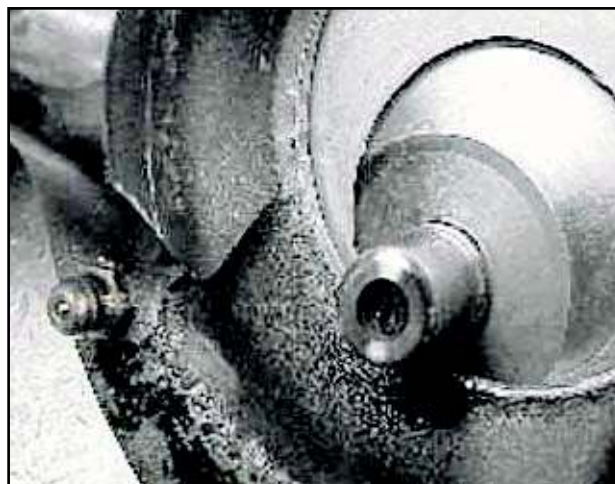


**Weasler®****80° CONSTANT VELOCITY JOINT
OVER ANGLE OPERATING**

Эти слайды показывают виды ущерба причиненного поворотом шарнира за пределы рабочего угла и лимита в 80 градусов во время работы трансмиссии. Показаны обе стороны центральной части. На стороне 1 PIN срезан. На стороне 2 PIN остался цел, однако на центральной части видны зазубрены по краям от чрезмерного угла. На сокетной вилке отсутствует шар, в то время как стопорное кольцо с трещиной и вытянуто. В обоих случаях фиксируются повреждения крестовин с разрушением посадочных отверстий вилок.

**SIDE 1****SIDE 2****BALL & SOCKET YOKE****NEW UNUSED CENTER HOUSING**